

Bestyrelsen

Byskovvej 111, 4913 Horslunde

Tlf.: 54 90 30 44

Email: onsevigidige@gmail.comwww.onsevigidigelag.dk

CVR: 37 97 97 67

Bank: Lollands Bank

Konto-nr.: 6520 – 2126078

Dato: 3. januar 2021

Vedligeholdelseslog, Version 6 for Onsevig Digelags anlæg

CVR: 37 97 97 67

<i>Version:</i>	<i>Udarbejdet:</i>	<i>Godkendt af bestyrelsen:</i>
1	2017	2017
2	Juli/August 2018	27.08.2018 (ændret layout siden V.1)
3	August 2018	August 2018 (ændret logskema for diget)
4	Januar 2019	Opdateret med billeder + "kort"
5	August 2019	Opdateret med info om pumpebånd m.v.
6	2020 - 2021	17. Januar 2021

Indholdsfortegnelse:

1. Portene	3
2. Digets øvrige anlæg	13
3. Billed-materiale	19
3.1 Bilag 1 til 3 vedr. opmåling af digerne	19
3.2 Orienteringskort (højvandslukker)	22
3.3 Portgennemgang 23.08.2018	23
3.4 Jørgen's billeder fra D1 efter Alfrida	25
3.5 Hanne's billeder fra D1 efter Alfrida.....	29
3.6 Billeder fra Jacob's havn ved D1	32

1. Portene

Punkt 1 på oversigtskort

Dato:	Årsag:	Handling:	Udført af:
04.01.2017	DMI varsel om højvande – også gældende for Lolland-Falster området og østlige Lillebælt.	Kl. 18:00 - portene blev lukket – i et rædsomt vejr med sne og slud, efterfulgt af frost.	Birger, Jørgen, Troels
05.01.2017	Vandstanden faldet til under molekanten.	Ene port åbnet tidligt – vides ikke af hvem. Kl. 10:00 – den anden port åbnet, og begge porte forankret (låst).	? Birger, Lone
05.01.2017	Huller i bundbjælken fastfrosset.	<i>Venter med at isætte plugs, til vejret tillader det.</i>	Birger
Februar 2017		Plugs er nu blevet isat.	Birger
28.08.2017	Kontrolleret, at portene kan åbnes.	Begge portlåger glider let og ubesværet, og nøglen fungerer. Der er fjernet ukrudt og andet "skidt" i bundfalsen. <u>Udestående:</u> <i>Gummilisterne på portene er ikke blevet smurt med syrefri olie. Denne skal først indkøbes (Lone)</i>	Birger
28.-29.10.2017	DMI varsel om højvande i forbindelse med stormen Ingolf	Portene lukket d. 28.10. sent om aftenen - åbnet igen den næste formiddag ca. ved 10-tiden	Birger + Jørgen inkl. fru
Jan 2018	Portene kontrolleret Reflekterende trekanten	Begge portlåger glider let og ubesværet, og nøglen fungerer. Der er fjernet ukrudt og andet "skidt" i bundfalsen. 3 x 3 reflekterende trekanten monteret på hver port (på tværbjælken foroven) <u>Fortsat udestående:</u> <i>Gummilisterne på portene er ikke blevet smurt med syrefri olie. Denne skal først indkøbes (Lone)</i>	Birger, Lone
April 2018	Portene kontrolleret	Begge portlåger glider let og ubesværet, og nøglen fungerer. Der er fjernet ukrudt og andet "skidt" i bundfalsen. <u>Udestående:</u> <i>Gummilisterne på portene er ikke blevet smurt med syrefri olie. Denne skal først indkøbes (Lone)</i>	Birger, Lone

Dato:	Årsag:	Handling:	Udført af:
Ult. april 2018	Syrefri olie (på spraydåse)	Bestilt primo april 2 ugers leveringstid (udgået på lager) Leveret ult. april 2018	Lone
13. maj 2018	Vedligehold af gummelister	Alle lister er "smurt" med syrefri olie. Birger var lidt i tvivl om gummi-pakningerne mellem hængselrør og selve porten. De sidder lidt ujævnt, men ser ud til at være OK. Følges hver gang portene efterses (åbnes/lukkes).	Birger, Jørgen
23.08.2018	Kvartalsmæssig gennemgang af portene	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hængelåse smurt 2. Fejet i falsen under portene 3. Fjernet mos og ukrudt blandt brostene til højre og venstre foran lågerne (set fra stejlepladsen) 4. Ophængningsstag på søndre portlåde er bøjet (gad vide hvordan?), hvilket betyder (se billeder for dokumentation): <ol style="list-style-type: none"> a. Øverste portkant flugter ikke b. Portene lukker ikke tæt på midten c. Søndre port lukker ikke tæt mod jorden 5. Punkt på BM d. 27.08.2018 6. Hængsel på nordre portlåde havde løsnet sig – da vi ville stramme de franske skruer knækkede de 2. Det 3 var allerede knækket – og det 4. havde aldrig været der. 7. Beslaget blev flyttet lidt og 4 nye franske skruer blev monteret. (de knækkede skruer kunne ikke bores ud) 	Birger, Jørgen, Lone

Dato:	Årsag:	Handling:	Udført af:
02.01.2019	Stormfloden ALFRIDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stormflod varslet 2. som vanligt fulgt situationen nøje 3. info til lodsejerne at vi er opmærksomme på situationen 4. besluttet at lukke portene kl. 22:30 (så vi kunne sove roligt) 5. info til lodsejerne, at vi har lukket 6. portene åbnet igen 03.01., kl. 14:30 (fik aldrig sendt en mail om dette, men kunne inkluderes i Nyt fra Bestyrelsen 8) 7. Vandet stod meget højt ved Dige A1 (Marianne) 8. Jonas fik ikke vand ind 9. Engdiget holdt vandet ude 10. Konklusion: ingen oversvømmelse inden for digelagets ansvarsområde 11. inspektion af digerne d. 4.1. viser, at der er "skader" der skal udbedres – bl.a. skal der nok lægges flere sten på et pænt langt stykke 12. Rammer økonomien – regner på om vi skal hæve partspris for 2020 <p><u>Kommentar fra Hanne:</u> <i>Nu har jeg også gået en tur langs D1. Jeg har ikke set nogle huller, men et par mindre gruber i diget lige over stensætningen i "port-enden". Og på det meste af D1 er der en bræmme lige over stensætningen, hvor græstørven er skyllet væk, eller stensætningen er skredet lidt ned. Jeg mener, at det er skader vi skal have gjort noget ved, inden en ny stormflod.</i></p> <p><u>Kommentar fra Jonas:</u> <i>Jeg har været ned og se på D1 og det er nogle steder ca. 50-80 cm lige efter stensætningen hvor jorden leret er blottet. Det ser umiddelbart ikke så voldsomt ud.</i></p> <p><u>Kommentar fra Birger + Jørgen:</u> inspektion af digerne d. 4.1. viser, at der er væsentlige "skader" der skal udbedres, ellers bliver det bare værre ved næste stormflod. Bl.a. skal der nok lægges flere sten på et pænt langt stykke, og helst de godt firkantede sten fra ????. Ikke marksten</p>	Birger + Jørgen + Lone

Dato:	Årsag:	Handling:	Udført af:
02.01.2019	Sandsække	<ol style="list-style-type: none"> 1. noget skal gøres 2. nye sække 3. etablere en eller anden form for afskærmning over sækkene (f.eks. et solidt bræt fra mur til låge), som sækkene kan ligge under 4. Nye sandsække bestilt 29.01.2019 	Jørgen + Birger Lone Lone
08.- 09.01.2019	Stormflod – endnu en gang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kategorivarsel for smålandsfarvandet og nordlige lolland 2. vandstand 1,20 – 1,40 over normal højde 3. vi tog chancen og lukkede ikke portene – det gik OK 4. vand på molevejen kom fra bølgesprøjt over muren fra NØ 5. højeste vandstand i Bandholm var 1,30 over normal vandstand kl. 06.00 natten mellem tirsdag og onsdag 	Jørgen + Birger Lone
Ult. marts 2019	Stag ved lamper	Nye stag monteret ult. marts 09.05.2019: Endnu ingen regning på de nye stag.	????? Jonas Henrik Markussen
Ult. marts 2019	Lampe repareret + el-boks	AktivEL har besigtiget begge lamper. Den nordre virker, men den søndre må der være kabelbrud på. Og kablerne går under asfalten og inden i lamperne, så besluttet, at det gør vi ikke noget ved. Har også monteret kabler ”rigtigt” i elskabet samt sikret, at de to bimålere virker. Er betalt.	Lone AktivEL
Ult. marts 2019	Fjerne tang på digeskråningerne	Henrik Markussen har fjernet tang fra græsset – ned på stenene. Og sået græs – det rigtige digegræs 08.09.2019: Ingen regning fra Henrik Markussen	Henrik Markussen Jonas
05.04.2019	Møde med NIRAS	Besigtigelse af digerne efter ALFRIDA – NIRAS fremsender rapport Er modtaget	Flemming + Hanne NIRAS

Dato:	Årsag:	Handling:	Udført af:
Primo Maj 2019	Troede at bommene ved Marianne Øst var blevet vredet For hårdt tilbage. Viste sig, at stolpen på digesiden var knækket	Gl. stolpe på digesiden gravet op Ny stolpe skåret til og malet flere gange Ny stolpe gravet ned og støbt rundt om Derefter blev bombe + stolper malet	Birger Jørgen (assistance fra Simon)
07.05.2019	D1's tilstand efter Alfrida	Besigtigelse ved Holger Toxværd fra Kystdirektoratet for at besigtige behovet for udbedring af D1 efter Alfrida. Vil sende rapport til Flemming Foretaget uden beregning – fik 3 flaster vin som tak.	Hanne Jonas Birger Holger Toxværd
22.06.2019	Sandsække	De gamle er fortsat ikke blevet skiftet ud med nye sække. Jonas har forstuvet foden, men har lovet at vende tilbage, når han er ovenpå igen.	Lone
07.07.2019	Check af porte	Portene lukkede perfekt, ingen brug af værktøj var nødvendig. Det bemærkes, at den søndre port er ca. 5 cm højere end den nordre port. – Det skyldes sikkert, at den søndre port har været klodset hårdt op. – Regner med, at dette vil udligne sig noget, da opklodsningen ikke er genetableret. Revnen mellem portene er mere eller mindre som sædvanligt, lukker helt i bunden, gaber lidt foroven. Dette vil rette sig noget, hvis den søndre port synker lidt igen. Stagene på nordre port er en smule bøjet, men det ser ikke ud til at dette har nogen indflydelse. Skal måske justere systemet til efteråret, når træværket bliver vådt igen.	Birger & Jørgen
BM 09.08.2019	Stag ved portene	Også ved græsslåningen i 2019 ser det ud som et af stagene er bøjet en anelse. Enighed om, at for at der udvises ekstra forsigtighed i dette område ved græsslåning, så sættes der skelpæle ned rundt om stagene.	Jonas
BM 22.09.2019	Sandsække	De gamle sandsække er blevet skiftet ud med nye – på nær 2, hvor indholdet lige skulle "luftes" lidt. Hvorfor presenningen endnu ikke er lagt over	Jonas

BM 09.08.2019 + 22.09.2019	Spec. ønsker om påpasselighed o.l. ved slåning af græs	På bestyrelsesmødet 09.08.2019 besluttet, at der skal udarbejdet et skriv (eller kort) hvorpå gøres opmærksom på de områder, hvor man f.eks. skal passe på med traktoren (stag ved portene), huske at klippe med buskrydder o.l. Man kan f.eks. sætte skelpæle op på særligt udsatte steder – vi har nok af dem. Referat fra 09.08.2019 var ikke blevet distribueret – derfor er der ikke gjort noget ved denne opgave. Men Jonas ved, at det er hans opgave.	Jonas
03.10.2019	Porteftersyn + brønde	Skrevet til Birger og Jørgen, at det er ved at være tid for disse aktiviteter. Gjort opmærksom på, at pumpen skal startes for at sikre, at der ikke har samlet sig skidt og møg. Skal overvejes, om vi skal have komund på udløbet fra denne brønd	Mail til KB og Jørgen fra Lone
03.10.2019	Målerskab ved museet Måleren har nr. 15 06 72	Informeret d'herrer om, at dette skab nu overdrages til Havnen, som så fakturerer rette peron(er) for rette beløb. 02.10.2019 Talt med SEAS samt en lang mail til Flemming Rosenberg om hvorledes flytning af ejerskab fra Lolland Kommune til Havnen kan gøres uden de helt store snørkler. Besked til Bent Hansen, når flytning er	Mail til Flemming 02.10.2019 Mail til KB + Jørgen 03.10.2019 Begge fra Lone
10.10.2019	Måler er overflyttet til Onsevig Havn pr. 1.10.2019	Ifl. Flemming – vi har aftalt, at OD's andel bliver opkrævet 1 gang om måneden. Har bedt Jørgen/Birger aflæse status samt evt. finde nr. på vores bimåler. Har også givet Bent Hansen besked, at Onsevig Havn nu er ejer af denne elmåler.	Lone Lone Lone
Nov./Dec. 2019	Porteftersyn + brønde	Alt var, som det skulle være. Dog kan d'herrer stadig ikke finde komunden ud for tilslutningsdiget hen mod Johansen – har senere fået info om, at en sådan nok slet ikke eksisterer.	Jørgen + Birger

Feb. 2020	Porteftersyn + brønde	<p>Alt var som det skulle være – dog var det ikke muligt at løfte dækslet ved brønden ud for Marianne's have.</p> <p>Vandet har ind imellem stået lidt højt i "afvandingskanalen" neden for diget, men det løber væk som det skal.</p>	Jørgen + Birger
16.03.2020	Porteftersyn + brønde	<p>Steen blev orienteret om, hvad det er, Digelaget er ansvarlig for.</p> <p>Aftalen blev, at KB skaffer en rigtig nøgle til målerskabet, så vi ikke skal bruge en skruetrækker.</p> <p>Det blev aftalt, at Steen skaffer det nødv. Løftegrej til dækslet ved Marianne</p>	KB + Steen
20.03.2020	<p>Målerskab Afrøvning af pumper</p> <p>Målerskab har modelnr. TRIAX SKE21</p>	<p>Korrekt nøgle til målerskabet er anskaffet d.d. – og den virker.</p> <p>Ligeledes virker pumperne.</p>	KB
19.03.2020	Havnen har fået ny kasserer Lone Hovmand.	<p>Inden Flemming gik af, aftalte han med SEAS-NVE, at regning fremsendes hvert kvartal og ikke som nu hver måned. Dette introduceres hermed.</p> <p>Lone vil indtil videre gerne have min udregningsmatrix for split af udgiften.</p>	Flemming / Lone Lone (OD)
08.06.2020	Afgangsrøret fra brønden ved de tidl. algebassiner	– det rør, der går under/gennem diget er placeret korrekt og ikke stoppet til efter reovering af D1. Pumpen blev startet, men skal nok startes lidt hyppigere	KB
Ult. Maj 2020 10.06.2020	Brønden for enden af haven – Byskovvej 94	<p>Park og Vej har lovet at komme med de nødvendige værktøj – alternativt (en bedre løsning) udskiftet dækslet med et letter, som ej heller er i 2 dele</p> <p>Der er endnu ikke sket noget i denne sag</p>	Møde med TJ om logistik omkring D1 reovering
August 2020	Gummilisterne	Portenes gummilister er blevet sprøjtet med silicone	KB

05.09.2020	Portene	Efterset <ul style="list-style-type: none"> • De lukker fint, men de skal lukkes i samtidig • "låsehullerne" renses for masser af skidt • Boltene er blevet rettet op, slebet og smurt 	KB + Jørgen
August 2020	El-regning	<ul style="list-style-type: none"> • Modtaget fra Lone Hovmand for de sidste 3 måneder • Meget stor • Skyldes helt bestemt perioden med udbedring af digerene (fase 1 + fase 2) 	Lone (OD)
07.09.2020	Græsfrø – udbedring efter digeudbedrelse	<ul style="list-style-type: none"> • KB talt med Steen, der lovede at kontakte Troels Jørgensen for at få mere græsfrø. • Det første, der blev sået for snart et par måneder siden, blæse væk. 	KB
August 2020	Afspærring	<ul style="list-style-type: none"> • Steen har haft flere kontakter med kommunen, der siger OK for at afspærringerne foreløbig forbliver. Da der stadig arbejdes på at penge til udbedring af den sidste del af diget. • Der er blevet klaget til kommunen over afspærringen ned til vejlen. Den er siden flyttet hen foran bommen. 	Lone (OD)
27.09.2020 28.09.2020	Så græs efter digeudbedring.	<ul style="list-style-type: none"> • Troels Jørgensen (Kristian) har leveret 1 stor pose græsfrø. • Birger & Jørgen sørgede for, at græsfrøene blev strøet ud over det nødvendige areal. Knap nok, så vi brugte ¼ pose af vores eget lager. 	Borger + Jørgen
02.10.2020 06.10.2020	Faktura for græsslåning	Rykket Jonas for at få en faktura på græsslåning i 2020. Faktura er modtaget og betalt.	Lone
01.10.2020	Aflæsning af OD's bimåler	Bimåleren bliver nu fast aflæst d. 1. i hver måned – men det viser sig, at hidtil afregnede kWh matcher virkeligheden sådan ca. med 95%.	Lone

28.12.2020	OD's bimåler	<p>Forbruget er faktisk ret højt pr. md., men vi aner ikke, hvor meget strøm punperne trækker.</p> <p>Ligeledes lyser den store lampe ved portene ikke.</p> <p>Løsning: Hidkalde elektriker, der kan skifte pære, kontrollere at bimåleren er sat korrekt op, samt finde ud af hvor megen strøm umperne trækker. Men økonomien er ikke overvælgende i 1. halvår 2021, så det foreslås at Lone lægger ud og får udgiften refunderet i 2. halvår.</p> <p>Forslag til bestyrelsesmødet d. 17.01.2021.</p> <p>Foreslår også, at vi benytter Horslunde EI – og ikke Aktiv EI, som havnen mest bruger. Sidstnævnte er lidt vel dyre.</p>	Lone
DU-møde 14.01.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deltagere: 2. Status omkring D1 3. Trekantet nøgle til pumpe 4. lovede løftestand til det vanskelige dæksel. 5. overordnet staatus <ol style="list-style-type: none"> 6. Elproblemstillingen <ol style="list-style-type: none"> 7. Afmærkning omkring D2 8. afspærring af adgang til D1 langs D2 9. Jørgen & Lone W flytter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steen, Jørgen, Birger, Lone 2. Status for det nysåede græs er nok lidt la-la. Men kan nok bedst vurderes, når vi kommer hen på foråret. 3. befinder sig på Byskovvej 111 (kun 1) 4. Ikke ankommet. Steen taler med vejformanden. Men det vanskelige dæksel er blevet skiftet ud med et lettere. 5. Alt er i øvr. fornuftigt ud – pumpen prøvet omkring juletid. Udløbsrøret krævede lige lidt rensning for dig. Skidt, der havde samlet sig ved seneste højevande. <ol style="list-style-type: none"> 6. Forbrug ser ud til at ligge på ca. 1 kWh pr. dag – i gennemsnit. OD's bimåler aflæses nu hver d. 1. – disse aflæsninger ligger til grund for afregning med havnen. Vi har kontakt med el-firma m.h.t. om tingene er koblet korrekt sammen (bimålerne) og om forbruget er det rigtige. '7. Nye pæle sat op for at afmærke, hvor langt ud på marken digets grund går. '8. Overveje om vi evt. kan tilplante rundt om digeafslutningen på D2A ud mod overskørslen mellem D2A og D2B. '9. Jørgen regner med at ville fortsætte i DU til ult 2021 – så vi gør ikke noget for lige nu for at finde af afløser. 	

--	--	--	--

2. Digets øvrige anlæg

Se afsnit 3 i vedligeholdelsesplanen for en detaljeret beskrivelse af, hvad der skal kontrolleres.

Nummerering i loggen matcher nummerering i planen.

3.2 GRÆSSLÅNING		
26.06.2017	Græsset slået på digerne	Jonas
Efteråret 2017	Ikke behov for at slå græs på den udvendige digeside.	Bestyrelsen
26.06.2018	Slået græs – Jonas kørte med lidt af turen for at gennemse, at alt bliver taget. OBS på græsslåning omkring forpladsen. Der var nogen ”smuttere” i år – dem klarede Jonas med en le. Enighed om, at det skal bemærkes over for Henrik. Se portlog vedr. bøjede stags.	Jonas Bestyrelsen Bestyrelsen
09.12.2018	Heller ikke i 2018 behov for 2. slåning	Bestyrelsen
30.06.2019	Slået græs – Jonas troede først, at vi havde besluttet, at der først skulle slås græs i September. Dette er IKKE tilfældet – 1. græs-slåning skal være omkring Skt. Hans +/- en 10 dages tid.	Bestyrelsen
BM 09.08.2019	Ikke helt tilfreds med græsslåningen. Enighed om, at der udarbejdes et oversigtskort over områder, der viser, hvad der skal slås – og om der f.eks. skal anvendes buskrydder, være ekstrapåpasselig med stag omkring portene etc.	Jonas

3.3 HØJVANDSLUKKE / 1. tilslutningsdige - Punkt 3 på oversigtskort		
09.12.2018	Ko-mund i brønd på indersiden af diget skal tilses	Bestyrelsen
04.01.2019	Komund er OK	Birger + Jørgen
16.03.2020	Komund kan ikke findes	KB + Steen
3.3 HØJVANDSLUKKE / 2. D2A (kvl. Nr. 30) - Punkt 4 på oversigtskort		
09.12.2018	Ko-munde i brønd på ydersiden af diget skal tilses.	
04.01.2019	Komund er OK	Birger + Jørgen
16.03.2020	Komund er OK	KB + Steen
3.3 HØJVANDSLUKKE / 2. Tidl. Algebassin ved D1 - Punkt 2 på oversigtskort		
09.12.2018	Det er uklart, hvordan der er lukket af. Det bør undersøges om div. ventiler ved pumpebrønden er lukkede.	Bestyrelsen
04.01.2019	Flemming har skrevet til Bent Hansen, Park og Vej, at vi er interesseret i en egentlig overtagelsesforretning. Birger + Jonas deltagte	Bent kan kontakte Lone
?????	Vi har gennemført overtagelsesforretning. Som er dokumenteret i filen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

3.3 HØJVANDSLUKKE / Tilbageløb til digegrøft - Punkt 5 på oversigtskort

09.12.2018	Kontraklap, der skal lukke for regnvand til digegrøften, i brønd inden for dige D2A, skal tilses.	bestyrelsen
04.01.2019	For så vidt OK, men en tætning på indersiden af brønden af utæt Rapporteret til Bent Hansen, Park & Vej af	Birger + Jørgen Hanne
BM 09.08.2019	Brønden er blevet repareret af kommunen, men uden bestyrelsens vidende. Kommunen havde kontaktet Flemming om, hvor de kunne låne en nøgle, men ikke hvorfor. – Enighed om, at vi da godt vil have at vide, hvornår og hvorfor der bliver gravet i diget. Besluttet, at vi sender et høfligt brev til kommunen – med tak for at brønden er blevet repareret (som vi selv havde bedt om), men at vi ville sætte stor pris på at få besked på forhånd, hvis der skal graves i diget. Lån af nøgle: Kontakt Lone	Flemming

3.5 GENEREL KONTROL

1. overkørsel D2B til strand 2. overkørsel D2B + D3 til Byskovvej 78 3. opkørsel D1 ved D2A 4. opkørsel D1 ved portene 5. Vandrestier – skiltning 6. Forpladsen (skel & pumpe) 7. Engdiget	27.08.2018	Konstateret spiren til et træ ved xxxxx - skal fjernes snarest.	Flemming
	27.08.2018 Skiltning vedr. færdsel	Da hunde skal føres i snor på offentlige områder kræver det ikke et skilt på D1 om dette. Løse hunde er derfor ikke et digelagsproblem.	Bestyrelsen
	27.08.2018 Færdsel på digesiderne	Færdsel på digesiderne (ned til sandøen) kan vi næppe gøre noget ved. Spec. da det ikke ser ud, som der bliver dannet specifikke stier.	Bestyrelsen
	27.08.2018 Skiltning vedr. vandrestier	Skiltning om Vandrestier står højt sandsynligt på digets grund. Der udfærdiges et brev til kommunen om den uhensigtsmæssige placering af skiltene (for familien Vibe, gå på D2 etc.)	Bestyrelsen Flemming
	09.12.2018 Skiltning vedr. vandrestiler	Brev til kommunen dateret 09.09.2018 om muligheden for at få skiltene flyttet – endnu ikke noget svar. Flemming rykker.	Flemming
	09.12.2018 Status vedr. Engdiget	<ol style="list-style-type: none"> I efteråret er istandsættelsen af Engdiget fra pumpehuset og mod nord (frem til tilslutningsdiget) blevet afsluttet. Vi er i tvivl, hvorvidt diget er sat i stand på hele strækningen mod syd, fra pumpehuset og ned til den sydlige høje del af diget. På en del af denne strækning er diget meget smalt, med uævn højde og nogle steder har ræve gravet i ydersigen af diget. Flemming vil skrive til Skaftø Agro og spørge om hele Engdiget har den vedtægtsmæssige højde (2 m) og om tilstanden i øvr. 	Flemming
	09.12.2018 Forpladsen	Parks & Vej har udjævnet forpladsen. Ved en aflevering kan Jonas og Birger evt. deltage. P&V vil lægge vores sten langs med skellet mellem forplads og dige.	
	18.01.2019	Besluttet, at vi forsøger at sætte hyldebærtræer på "kanten"	bestyrelsen

3.6 STORMFLOD		
06.01.2017	Ingen skader konstateret på digerne efter stormfloden d. 4. – 5. jan. 2017	Hanne
04.01.2019	Konstateret skader på havsiden af D1 efter stormfloden Alfrida. Der skal lægges flere sten og evt. andre reparationer	Jørgen + Birger + Hanne + Jonas

3.7 KONTROL AF HØJDE

10.01.2018	Fra kommunen har vi modtaget bilag 1 (D1 2015), bilag 2 (D2 2015) og bilag 3 (D3 2015) I 2015 er der ikke målt hvor høj stensætningen på D1 er. I følge vedtægten og den supplerende tilladelse fra Kystdirektoratet skal den være i kote 1,75.	Hanne
2025	Næste opmåling	

3.9 PUMPEBRØND (ved tidl. Algebassiner)

08.03.2019	Afleveringsforretning fandt sted 8.3.2019 (dokumentation forefindes under Lollands Kommune). Anbefaling i forbindelse med afleveringsforretningen: at vi monterer en komund i udgangsrøret, der går gennem diget. Punkt til bestyrelsesmødet d. 22.09.2019	Lone

Bilag 2 – D2 2015



Sigstufekiering
1:8

Diget 1 Onsevig
Dige Strømting 32
Placert: 310 m.å., Vindeby By, Vindeby

Lidende Kommune

101	102	103	22.06.2015
1502845	1502845-001	002	001

Bilag 3 – D3 2015



3.2 Orienteringskort (højvandslukker)

**Højvandslukker (4 steder med huller igennem diget), samt kontraklap, der skal forhindre regnvand i digegrøft
se placeringerne på kortet nedenfor:**

- | | |
|--|--|
| 1. Portene | 2. Afløb ved tidl. Algebassin – Det er uklart, hvordan er er lukket af. Det bør undersøges om diverse ventiler ved pumpebrønden er lukkede |
| 3. Vandløbet gennem tilslutningsdiget – Ko-mund i brønd på indersiden af diget skal tilses | 4. Vandløb gennem D2A – ko-mund i brønd på ydersiden af diget, skal tilses. Evt. fejl rapporteres til Bent Hansen, Park & Vej (LK ejer denne ko-mund) |
| 5. Kontraklap, der skal lukke for regnvand til digegrøften – i brønd inden for diget D2A, skal tilses | |



3.3 Portgennemgang 23.08.2018



Bøjet stag – søndre port



Løst hængsel Nordre port (se billedet med knækkede skruer). Skruen øverst til venstre var knækket af sig selv – de 2 til højre knækkede, da vi forsøgte at stramme dem.



Portene er skæve og slutter ikke tæt




Søndre port slutter ikke tæt ved jorden (se utæthed, hvor bundbelægning mødes)



Skruen til venstre var knækket af sig selv – de to til højre knækkede under forsøget på at stramme dem.

3.4 Jørgen's billeder fra D1 efter Alfrida



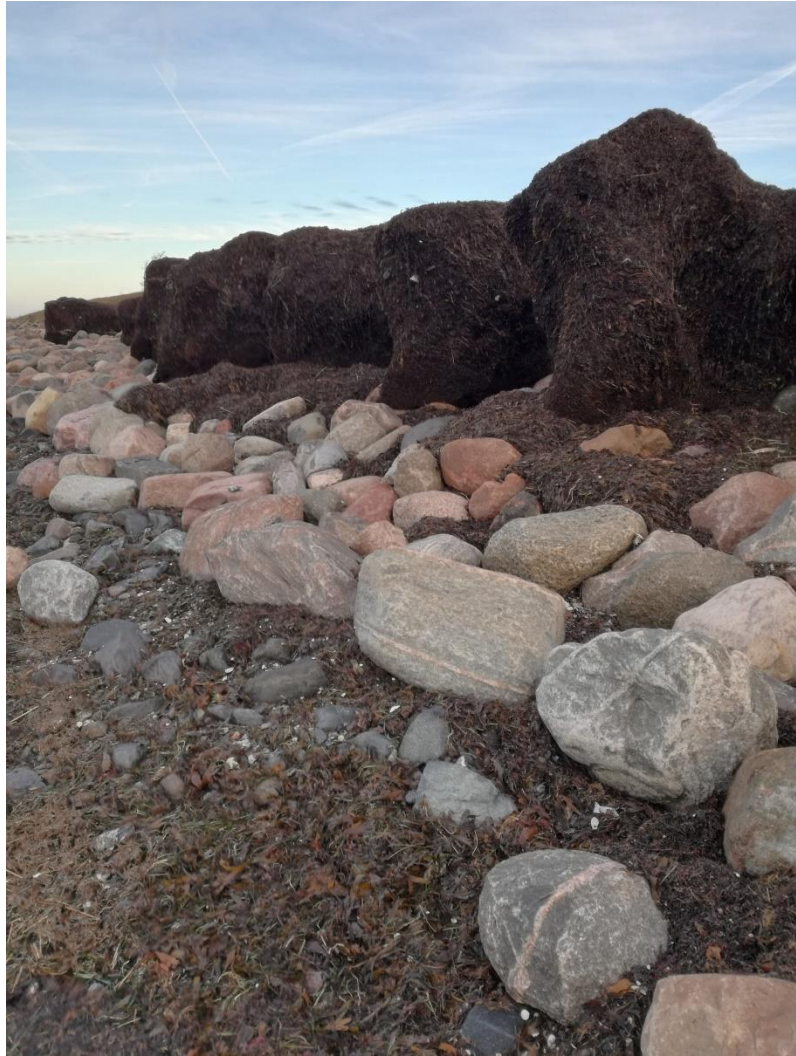



3.5 Hanne's billeder fra D1 efter Alfrida

Dige D1 efter stormflod 2. jan 2019
Billeder fra 4. jan. 2019



Lille grube ind i diget



Dige D1 efter stormflod 2. jan 2019

Billeder fra 4. jan. 2019 **Bræmmer uden græs oven for stensætning**





3.6 Billeder fra Jacob's havn ved D1







